

AtermIT・ITX シリーズ/Aterm ワイヤレスシリーズで Mac OS X をご利用になる場合に発生する問題とその回避手順についての情報です。

タイトル一覧（タイトルをクリックすると情報のページが表示されます）

< Mac OS X > PIAFS で Web ページを表示できない 1 件

< Mac OS X > InternetConnect ver1.1 での現象

タイトル : < Mac OS X > PIAFS でWeb ページを表示できない件

日付 : 2001 年12 月13 日

現象 :

Web ページの表示がとまることがあります。

1) Mac OS X のInternetConnect アプリケーションで、PIAFS のアクセスポイントに64Kbps 接続を行う。

2) ブラウザInternet Explore を起動する。

3) 例えば、次のページのURL を表示する。

<http://apple.excite.co.jp>

4) 表示が途中で止まり、ページ全部が表示されない。

対象 : Mac OS X v10.0.4 / v10.1 / v10.1.1

Internet Explore for Mac

回避方法 :

・ PIAFS のアクセスポイントへ32Kbps 通信で接続すると回避されます。

・ Web ページが表示されない時、ブラウザの「中止」ボタンをクリックすると表示がおこなわれる場合がございます。

タイトル : < Mac OS X > InternetConnect ver1.1 での現象

日付 : 2002 年 4 月 15 日

InternetConnect ver1.1 を利用した場合に、確認されている現象とその回避策について説明致します。

現象 1 : 相手側から切断されたことがわからない

現象 2 : 強制切断タイマ満了によって回線が切断されたことがわからない

回避方法 : Aterm の液晶ディスプレイで回線が切断されたことがわかります。お手数ですが液晶ディスプレイをご確認ねがいます。

現象 3 : 「接続」ボタンをクリックするが、接続されない。

回避方法 : 次の 2 つのケースがあります。

1) Aterm と Macintosh が USB ケーブルで接続されていない。または、Aterm の電源が入っていない場合、現象 3 が発生します。

2) InternetConnect アプリケーションを一度終了させた後、InternetConnect を起動すると現象が回避される場合があります。

現象 4 : 「切断」ボタンをクリックするが、回線の切断が行われない

回避方法 : InternetConnect アプリケーションを一度終了させた後、InternetConnect を起動すると現象が回避される場合があります。

以上